


FAȚADA LATERALĂ DREAPTA

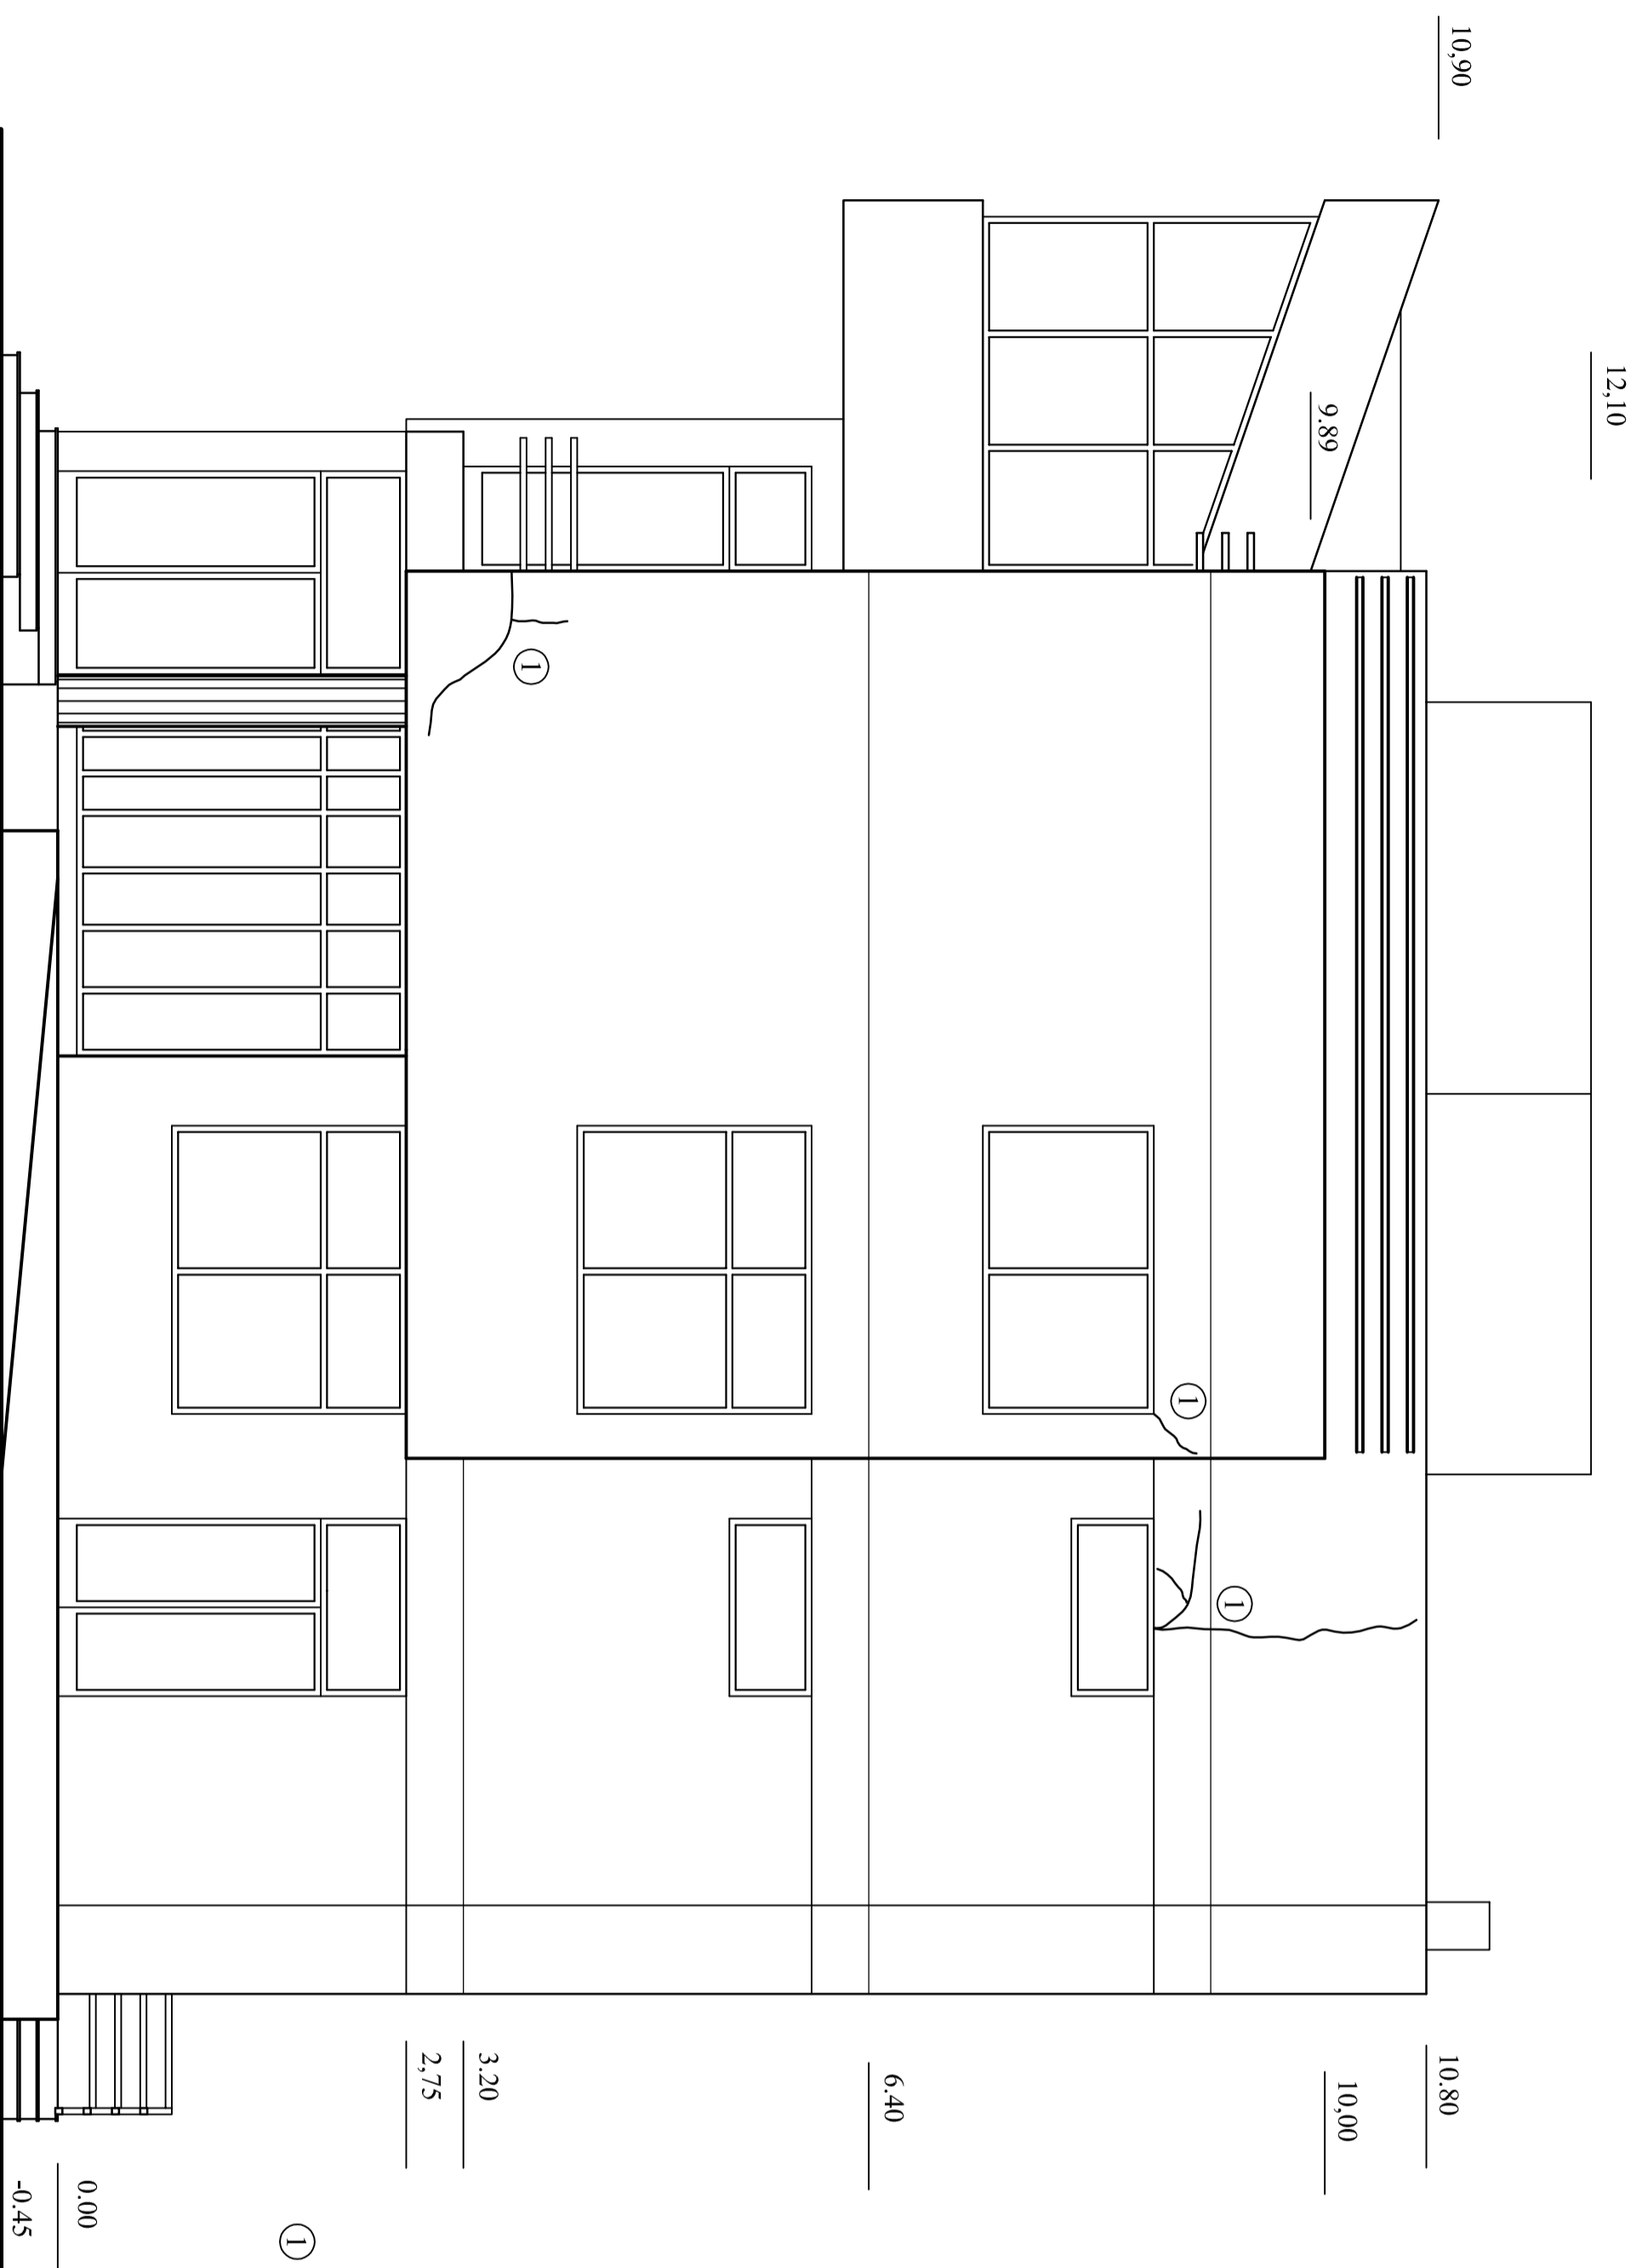

Legendă:  
 ① fisura

Legendă:  
 -Desfăcerea tencuielilor interioare și exterioare a tuturor zidurilor întrucât sunt desprinse de zidurile de BCA și crapate  
 -Refacerea tencuielilor la interior cu menținerea ca pereții marcați cu — — — pentru asigurarea stabilității lor.  
 -Refacerea tencuielilor la exterior cu termosistem sau cu tencuiea simplă armată cu plasa Q4/100/Q4/100 pentru a o fixa în zidul de BCA, fiind în zona de influența mării  
 -În mortarul de tencuială nu se va folosi nisip de mare.

Verificator Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar: AUTORITATEA NAVALA CONSTANTA PORT, NR.1	Proiect nr.: 25/2017
<b>S.C. STRUCTURA S.R.L.</b> J36/396/1994				Expertiza tehnica cladire sediu	
				Capitania Portului Sulina	
Sef proiect	ing. RUSE DUMITRU	Scara: 1:50	Plan pozitionare fisuri pe fatada laterala dreapta		
Proiectat	ing. RUSE DUMITRU	Data: oct. 2017	Faza: expertiza		R11
Desenat	ing. RUSE DUMITRU				